


Montageanweisung

CY Y-Abzweig in Warmschrumpftechnik






Art.Nr.: 8000-10.31

Hinweise zur Warmschrumpftechnik:

- Auf gleichmäßige Erwärmung und anliegen des Schrumpfschlauches achten, dabei möglichst einen Heißluftfön mit Gegenblech verwenden.
- Überhitzungen unbedingt vermeiden (Sichtprüfung auf Risse, Blasen, etc.)
- Erforderliche Temperaturen:
Schwarzer Schrumpfschlauch 120 - 160°C
Blauer Preßverbinder 100 - 120°C

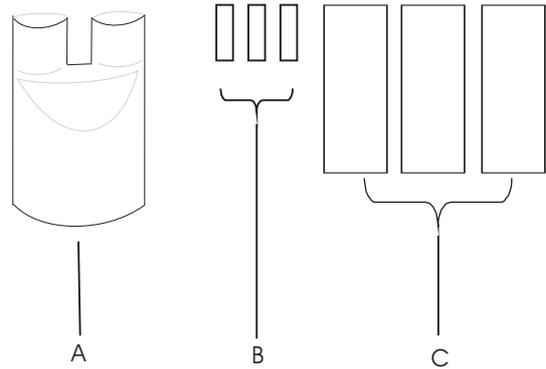

1x Abzweig Schrumpfschlauch (A)
3 x Isolierte Pressverbinder blau (B)
3 x Schrumpfschlauch 110mm (C)

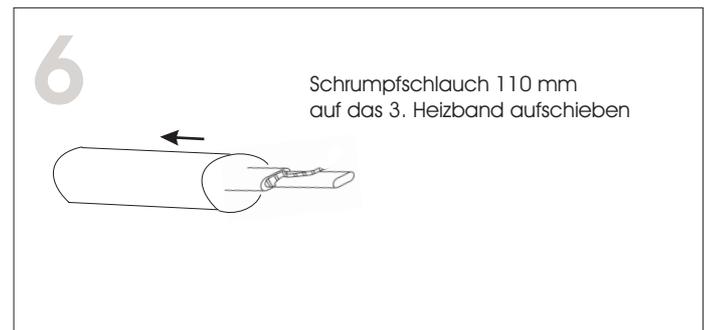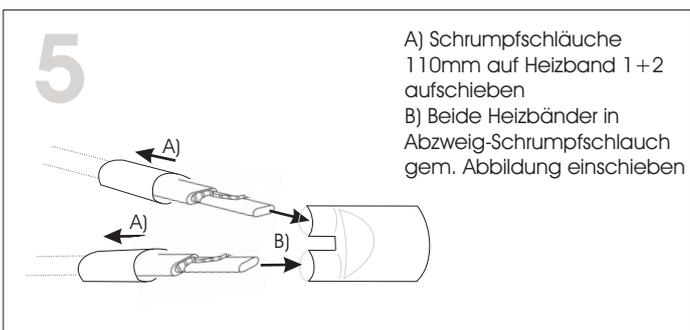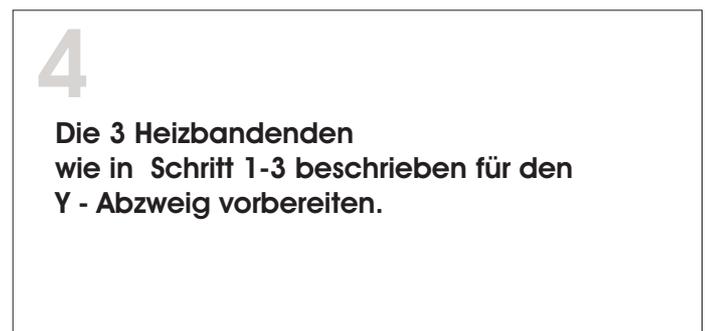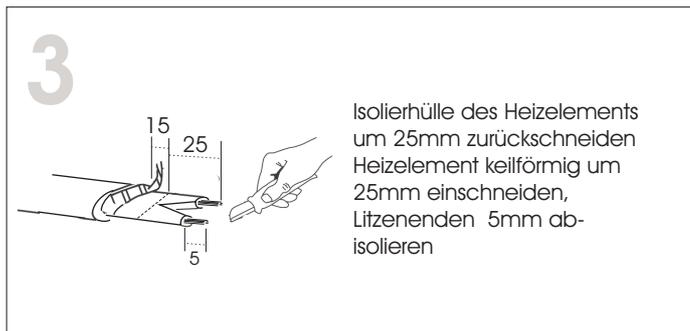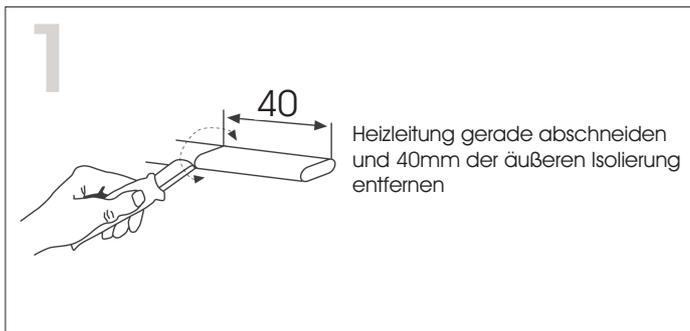


Montageanweisung

CY Y-Abzweig in Warmschrumpftechnik

Art.Nr.: 8000-10.31

7

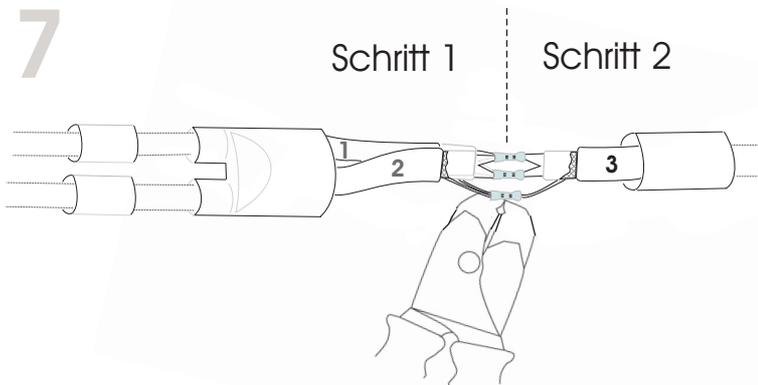

*Entfällt bei schutzisolierten Heizbändern


Schritt 1:

Gemäß Abbildung die Litzen des Heizelementes und der Schutzumflechtung* von Heizband 1+2 nacheinander in die blauen Pressverbinder einführen und mit geeigneter Zange verpressen (! Isolierung nicht beschädigen!)

Schritt 2:


Die Litzen des Heizelementes und der Schutzumflechtung* von Heizband 3 nacheinander in die entsprechende Gegenseite der blauen Pressverbinder einführen und verpressen.

8

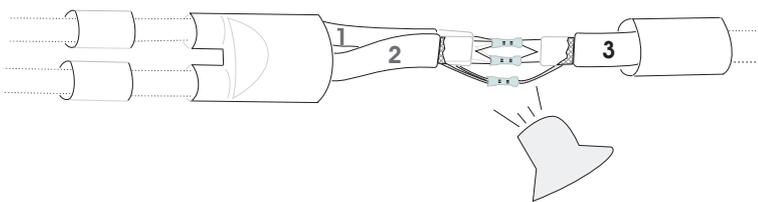


Isolierte Pressverbinder mit dem Heissluftfön erwärmen, bis dieser gleichmäßig anliegt und etwas Schmelzkleber an den Enden ausgetreten ist. (!Achtung nicht Überhitzen!)

9

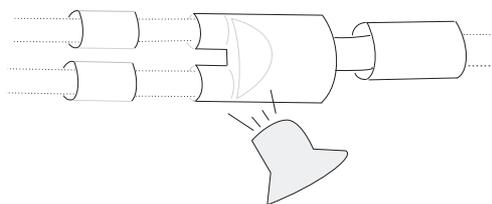

Abzweig-Schrumpfschlauch aufschieben und mit dem Heissluftfön erwärmen, bis dieser gleichmäßig an den 3 Heizbändern anliegt und etwas Schmelzkleber an den Enden ausgetreten ist. (!Achtung nicht Überhitzen!)

10

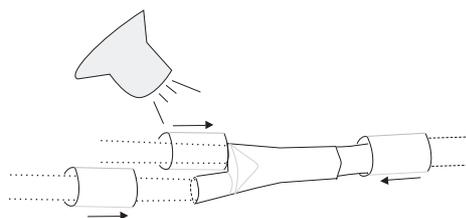

Die 3 Schrumpfschläuche 110mm nacheinander über die Enden des Abzweigs schieben und mit dem Heissluftfön erwärmen, bis diese gleichmäßig anliegen und an den Enden etwas Schmelzkleber ausgetreten ist.